

## Compatibilità sintolettori e sintomonitor Kenwood con iPod Classic, Nano 3G, Touch e iPhone

iPod	Kenwood	Problematica	Rimedio
	DNX7200 DDX8029 DDX7029 KVT829DVD KVT729DVD	Ipod si resetta durante la ricerca dei video Non è possibile controllare e riprodurre video provenienti da iTunes	E' necessario un aggiornamento firmware dell'iPod
		Visualizzando la copertina del disco l'indicazione del tempo di riproduzione brano si blocca (OK per DNX7200).	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood
		Sono visualizzabili un massimo di1280 brani, mentre l'iPod ne contiene di più.	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood
Nano 3G vers. FW 1.0.3	KDC-W6537U KDC-W7537U DPX502U	Riconoscimento e riproduzione senza problemi	
	KDC-W9537U	Visualizzando la copertina del disco l'indicazione del tempo di riproduzione brano si blocca.	E' necessario un aggiornamento firmware del KDC-W9537U
	DNX7200 DDX8029 DDX7029 KVT829DVD KVT729DVD	Ipod si resetta durante la ricerca dei video	E' necessario un aggiornamento firmware dell'iPod
		Non è possibile controllare e riprodurre video provenienti da iTunes	
		Visualizzando la copertina del disco l'indicazione del tempo di riproduzione brano si blocca (OK per DNX7200).	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood
		Sono visualizzabili un massimo di1280 brani, mentre l'iPod ne contiene di più.	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood
Classic vers. FW 1.0.3	KDC-W6537U KDC-W7537U DPX502U	Riconoscimento e riproduzione senza problemi	
	KDC-W9537U	Visualizzando la copertina del disco l'indicazione del tempo di riproduzione brano si blocca.	E' necessario un aggiornamento firmware del KDC-W9537U

iPod	Kenwood	Problematica	Rimedio
8 0 0 0 • 11 0	DNX7200 DDX8029 DDX7029 KVT829DVD KVT729DVD	lpod si resetta durante la ricerca dei video	E' necessario un aggiornamento firmware dell'iPod
		Non è possibile controllare e riprodurre video provenienti da iTunes	
		Visualizzando la copertina del disco l'indicazione del tempo di riproduzione brano si blocca (OK per DNX7200).	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood
		Tasto "Video" del sintomonitor non è attivo (OK per DNX7200).	
		Sono visualizzabili un massimo di1280 brani, mentre l'iPod ne contiene di più.	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood (il logo "Kenwood" non verrà visualizzato nell'iPod)
Touch vers. FW 1.1.2	KDC-W6537U KDC-W7537U DPX502U	Riconoscimento e riproduzione senza problemi	
	KDC-W9537U	Visualizzando la copertina del disco l'indicazione del tempo di riproduzione brano si blocca.	E' necessario un aggiornamento firmware del KDC-W9537U
	DNX7200	lpod si resetta durante la ricerca dei video	E' necessario un aggiornamento firmware dell'iPod
		Non è possibile controllare e riprodurre video provenienti da iTunes	
		Sono visualizzabili un massimo di1280 brani, mentre l'iPod ne contiene di più.	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood (il logo "Kenwood" non verrà visualizzato nell'iPod). Verrà visualizzato un messaggio di non compatibilità con iPhone.
	DDX8029 DDX7029 KVT829DVD KVT729DVD	IPhone non riconosciuto	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood
		Sono visualizzabili un massimo di1280 brani, mentre l'iPod ne contiene di più.	E' necessario un aggiornamento firmware del sintomonitor Kenwood (il logo "Kenwood" non verrà visualizzato nell'iPod). Verrà visualizzato un messaggio di non compatibilità con iPhone.
IPhone vers. FW 1.1.2	KDC-W6537U KDC-W7537U DPX502U	IPhone non riconosciuto	E' necessario un aggiornamento firmware del sintolettore Kenwood
	KDC-W9537U	IPhone non riconosciuto	E' necessario un aggiornamento firmware del sintolettore Kenwood